

## 福島県内における被災状況調査速報(1)

### 1. 郡山市内における被災状況調査

日 時：平成 23 年 3 月 17 日

調査者：日本大学工学部土木工学科 中村晋

場所：k-net 郡山を含む中心市街地の調査を実施

郡山駅→郡山市役所(桜通り沿い)→郡山市中央公民館→郡山警察署周辺

#### 1) 被害の概要

- ライフライン：17 日現在，郡山市内では猪苗代湖の水を浄水の水源としている東北本線西部にてまだ断水が続いている。しかし，ほとんどの地域には通電し，ガスもつかえる状況である。
- 建物など：
  - ・被災建物は建設年代の古いものがほとんどである。被災建物には市役所，県庁分庁舎(北分庁舎)，郡山市中央公民館および郡山市体育館などの公共施設が含まれている。
  - ・RC 構造物の破壊モードは，柱のせん断破壊である。
  - ・鉄骨構造の家屋や構造物も外壁の崩落，柱の変形などの被害が生じている。
  - ・窓ガラスの割れがおおい。市役所や体育館などの公共施設でもガラスが多くわれている
  - ・石造りの瓶，ブロック塀の倒壊
- 災害対応
  - ・地震発生以来，主要な道路の段差は補修されているが，被災建物に侵入禁止のマーキングはされているもののシートをかぶせるなどの対応が全くみられず，極めて危険な状況で放置されている。
  - ・行政機関による復旧への対応として，水道，下水道の復旧，避難所対応で手一杯であり，それら被災建物，特に防災拠点の市役所などを含み，復旧に着手されていない。
  - ・他県からの応援者により，被災建物の調査が現時点(発災後 1 週間)で実施されている。

## 2)被災状況

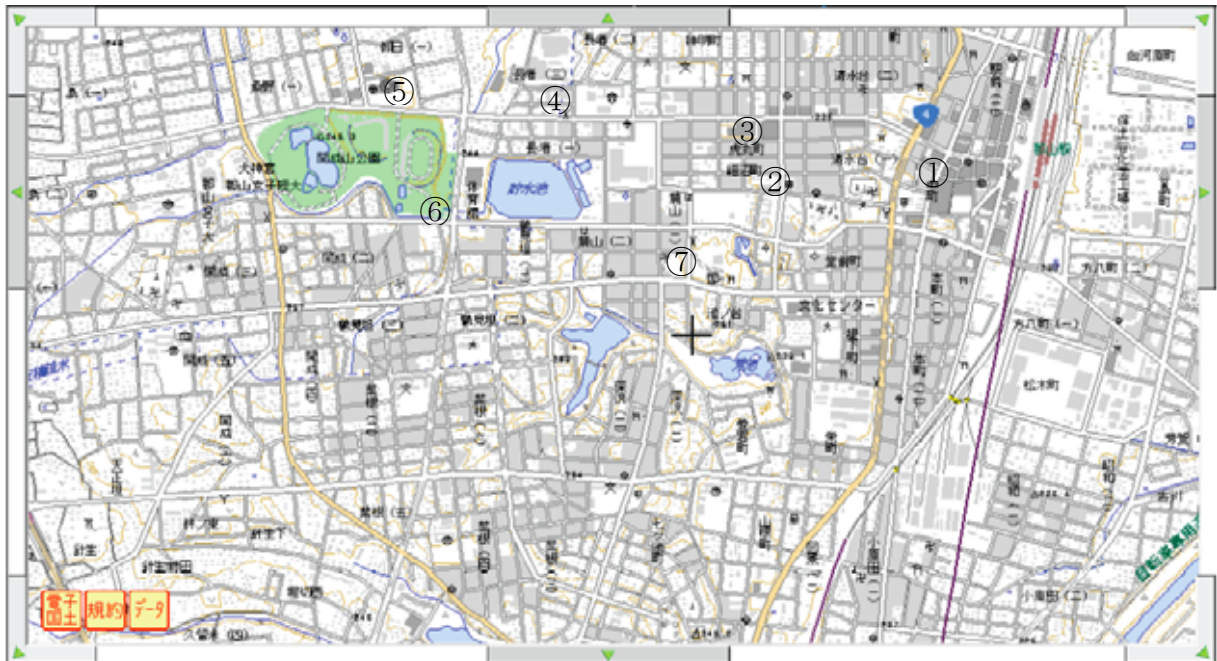


写真-1① 百貨店うすい前の建物  
全面の壁の崩落



写真-2(1)② 福島県北分庁舎(郡山市)全景



写真-2(2)② 福島県北分庁舎(郡山市)  
1F 柱のせん断破壊(主筋は丸鋼)



写真-2(3)② 福島県北分庁舎(郡山市)周辺の  
如實寺の墓石(9割程度転落)



写真-3③ホテルはまつの客室壁のせん断破壊



写真-4(1)④ 回転ずし店舗の崩壊  
(RC柱のせん断破壊)



写真-4(2)④ 回転ずし店舗の崩壊  
(RC柱のせん断破壊)



写真-5⑤ 市役所のペントハウスの2,3階の崩壊  
中間の水槽タンクの崩壊(気象庁震度計とあわせて)



写真-6⑥ 開成公園内のk-net 郡山(市役所前)



写真-7⑦郡山市中央公民館  
(RC柱のせん断破壊)